

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মনিটরিং প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ।

 
প্রকল্পের নাম : ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।

পরিদর্শনের মাস : জুন' ২০১৫

পরিদর্শনের সময় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নাম ও পদবী : জনাব মোঃ ইকরামুল হক, উপজেলা প্রকৌশলী, রাঙ্গুনিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম।

পরিদর্শনের তারিখ : ১২/০৬/২০১৫

ক্রমিক নং	পরিদর্শনকৃত				কার্যাদেশ মোতাবেক		পরিদর্শনকালীন সময়ে অগ্রগতি		পরিদর্শনের সময় পরিলক্ষিত বিষয়/ক্রটিসমূহ	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্রটির জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	ক্রটিসমূহ সংশোধনের জন্য প্রদত্ত সুপারিশ	মন্তব্য (কম অগ্রগতি, কাজের গুণাগুণ যথাযথ না হওয়ার ক্ষেত্রে কারণ ও অন্যান্য)
	জেলার নাম	উপজেলার নাম	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	স্কিমের নাম	কাজ শুরু হওয়ার তারিখ	কাজ সমাপ্ত হওয়ার তারিখ	ভৌত (%)	আর্থিক (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)	Construction of two vent box culvert on Majumderkhil road at ch. 200m WD-VZR-CTG- RANGU-STR-13/74	৩০/০৩/২০১৪	০৫/০৯/২০১৪	১০০%	৪৫%	ক) Box culvert পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে Approach এর Earth filling যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয় নাই। খ) Railing টি আকাঁকাঁকা সম্পাদন করা হয়েছে।		(ক) Layer to Layer Compaction করে Approach এর Earth filling করতে হবে। গ) যথাযথ প্রক্রিয়ায় Railing টি সোজা ও দৃষ্টি নন্দন হতে হবে।	
২।	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	-এ-	Development of Majumderkhil road by HBB at ch. 00- 1400km WD-VZR-CTG-RANGU- 14/77	২৩/১১/২০১৪	৩০/০৩/২০১৫	৫০%	০%	ক) 180m-443m চেইনেজের Specification মোতাবেক কাজ সম্পাদন করা নাই। খ) Soft Shoulder এর Edging এ পার্শ্বে মাটি প্রদান করা হয় নাই।		ক) বর্ণিত চেইনেজে Specification মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) Edging এর পার্শ্বে পর্যাপ্ত মাটি প্রদান করতে হবে।	
৩।	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	-এ-	Development of Mayddah parua Road (Parua H/Q- Soniachari bazar) by HBB at ch. 00-1640km WD-UNR-CTG- RANGU-13/58	২৯/০১/২০১৪	০৩/০৭/২০১৪	৪০%	০%	ক) 380m-430m পর্যন্ত চেইনেজে কৃত HBB দেবে গেছে। খ) 380m480m চেইনেজে হেলে গেছে। গ) Specification অনুসারে side Shoulder-এ মাটি প্রদান করা হয় নাই।		ক) সমাপ্তকৃত HBB কাজ Picking up করে Resetting পূর্বক Specification মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে। খ) পার্শ্ব Shoulder-এ পর্যাপ্ত মাটি প্রদান করতে হবে।	


(ডেপুটি প্রকৌশলী)
প্রকল্প পরিচালক
ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ
বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর